

1. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Перед использованием, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией.
2. Сварочные работы должны выполняться квалифицированным специалистом.
3. Перед ремонтом или подключением полуавтомата отключите питание сварочного аппарата.
4. Строго соблюдайте правила техники безопасности при сварке для предотвращения возникновения аварий и пожаров.
5. После окончания сварочных работ, выключайте, как сварочные аппараты, так и газовые баллоны. Газовый баллон следует использовать с осторожностью так, чтобы избежать падения баллона и повышения температуры газа.
6. Используйте такие средства защиты, как перчатки, сварочные маски, костюм сварщика в соответствии с требованиями техники безопасности.

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Сварочный полуавтомат MIG-195 состоит из блока управления и горелки с установленным на ней механизмом подачи проволоки. Данный полуавтомат работает от сварочного инверторного аппарата, предназначенного для сварки покрытым электродом (режим ММА). Максимальное значение сварочного тока, поступающее в сварочный полуавтомат не должно превышать 200 А.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры	Горелка с механизмом подачи проволоки
Максимальный сварочный ток, А	200
Скорость подачи проволоки, м/мин	8-16
Диаметры под проволоку на подложках ролик, мм	0,6; 0,8; 1,0
Мощность двигателя, Вт	16
Период нагрева, %	60
Диаметр катушки, мм	100
Диаметр проволоки, мм	0,6-1,0
Масса проволоки на катушке, кг	0,5-1,0
Вес, кг	1,78
Габариты, мм	435x100x325

Параметры	Сварочный полуавтомат MIG-195
Рабочее напряжение на сварочной дуге, В	33-85
Напряжение в цепи управления, В	24
Диаметр сварочного тока, А	35-200
Диаметр проволоки, мм	0,6-1,0
Толщина металла, мм	0,6-6,0
Вес, кг	3,72
Габариты, мм	435x190x290

4. УСТАНОВКА И УПРАВЛЕНИЕ

1. Подключайте кабели, горелку и сварочный инвертор в разъемы, указанные в инструкции.
2. Способ присоединения:

А) в случае использования газа применяется специальная стальная проволока, горелка (3) подключается в выходной разъем «+» (2-5) на лицевой панели блока управления, клемма заземления - выходной разъем «-» (2-6) на лицевой панели блока управления.

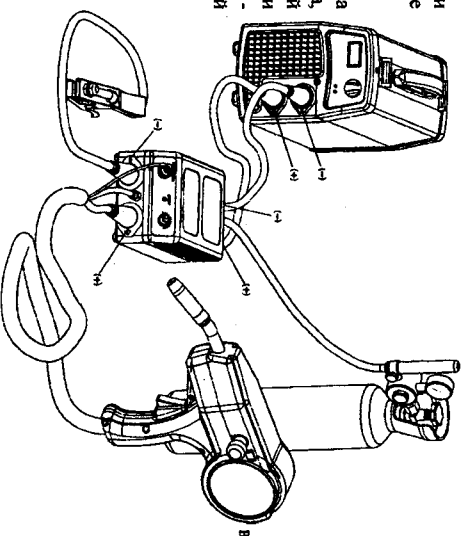


Рис. 1 - Схема подключения А

Б) если газ не используется, то применяется порошковая самозащитная проволока, горелка (3) подключается в выходной разъем «-» (2-6) на лицевой панели блока управления, клемма заземления - в выходной разъем «+» (2-5) на лицевой панели блока управления.

3. В состав аппарата входят кабели 16 мм² со вставками. В комплектацию входит также вставка 35 мм².

4. Ручка фиксации проволоки в горелке должна быть установлена в положение, обеспечивающее стабильную скорость подачи проволоки.

5. Во время проведения профилактического осмотра нанесите смазку на движущиеся части механизма подачи проволоки.

6. Исходя из выбранного диаметра проволоки, необходимо установить соответствующий ролик, муфташук токосъемной и каналы подачи проволоки.

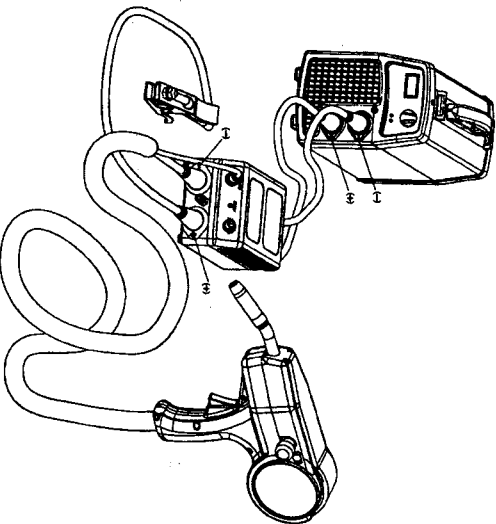


Рис. 2 - Схема подключения А

5. МЕРЫ ПРЕДУСТОРОЖНОСТИ

1. Источником питания для сварочного полуавтомата служит инверторный сварочный аппарат. Удостоверьтесь, что вы отключили питание после окончания работы. Электрическое напряжение во время работы блока управления составляет от 33 до 85 В.
2. Запрещено подключение сварочного полуавтомата к сварочному аппарату переменного тока. Подключать необходимо к инверторному сварочному аппарату, соблюдая полярность.

6. СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

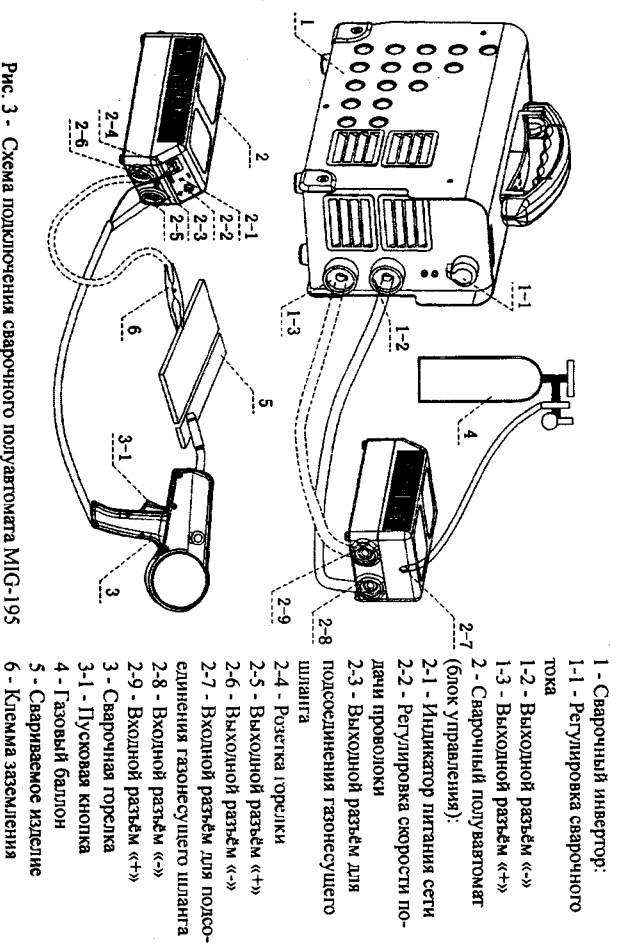


Рис. 3 - Схема подключения сварочного полуавтомата MIG-195

- 1 - Сварочный инвертор:
- 1-1 - Регулировка сварочного тока
- 1-2 - Выходной разъем «-»
- 1-3 - Выходной разъем «+»
- 2 - Сварочный полуавтомат (блок управления):
- 2-1 - Индикатор питания сети
- 2-2 - Регулировка скорости подачи проволоки
- 2-3 - Выходной разъем для подсоединения газосущего шланга
- 2-4 - Розетка горелки
- 2-5 - Выходной разъем «+»
- 2-6 - Выходной разъем «-»
- 2-7 - Выходной разъем для подключения газосущего шланга
- 2-8 - Выходной разъем для подсоединения газосущего шланга
- 2-9 - Выходной разъем «+»
- 3 - Сварочная горелка
- 3-1 - Пуговичная кнопка
- 4 - Газовый баллон
- 5 - Свариваемое изделие
- 6 - Клемма заземления